

状态:	转测试	开始日期:	2026-07-13
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	杨 晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2026-07-13 14:57 - 杨 晋
1、 频偏和时偏调整周期改成5秒。 ---问题出现周期变成5秒
2、 TFU 调频方式从信号量改成轮询。 ---问题仍然出现
3、 PDCP加调测保存近20个数据地址，RLC保存不连续时前后数据地址。 ---出问题时，有连续两个包地址一样。且这个地址总出现
#2 - 2026-07-13 14:57 - 杨 晋
- 状态从 新建 变更为 进行中
#3 - 2026-07-17 18:01 - 杨 晋
- 指派给从 杨 晋 变更为 刘 播雨
#4 - 2026-07-17 18:19 - 刘 播雨
- 状态从 进行中 变更为 审视
- 指派给从 刘 播雨 变更为 王 艳芳
20260717
【问题分析】FAPI接口在收到FAPI_UE_MSG_TYPE_DOUBLE_DELTA_TIME_IND消息送到ring buffer后做了内存释放的操作，在MAC从ringbuffer收到此消息后也做了内存释放，此消息出现了内存重复释放的情况，出现了上行授权被错误的情况 [2026-07-14 12:08:53.740507[UPSTS]] src/I2/mac/csrc/wn5gNrUePsMacSlotSync.c+384 wnMacHasUIGrant !!!ERROR TBSIZE ⁰ [20997][176][0] CNT ³⁰⁵⁴¹⁰²⁵²⁸ ptr[0x7f69ff8ec0]!
TBSize大小和HarqId都错误的情况；
【问题解决方式】：删除FAPI接收消息模块不做内存释放操作，哪个模块处理此消息，由哪个模块来释放该消息内存
【问题验证】：分别验证了两次，一次是2个小时，未出现上述错误打印，第二次是3个消息，也未出现上述错误打印，两次分别进行70M双向灌包，速率基本维持在65M左右，验证后的log路径： D:\lby\log\02_dd\20260708_selfSync\20260715\foruu 14f4341719578d9cdb3f502cba5a087537816460/sync-rate分支
#5 - 2026-07-17 18:21 - 王 艳芳
- 状态从 审视 变更为 转测试
- 指派给从 王 艳芳 变更为 杨 晋
已完成研发验证测试