

产品3.0平台 - 错误 #5587

基站2.0板卡产测TTI抖动问题

2026-07-27 14:28 - 赵 燕明

状态:	进行中	开始日期:	2026-07-27
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	赵 燕明	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
描述			
基站2.0板卡带功放整机产测TTI抖动导致du挂死，最初发现GPS串口速率是9600，与要求不符，改为115200后仍然有问题，目前怀疑是8a34时钟不稳定，需要进一步排查硬件问题。			

历史记录

#1 - 2026-08-03 12:32 - 赵 燕明

- 状态从 新建 变更为 进行中
- 指派给从 王 昊 变更为 赵 燕明
- % 完成从 0 变更为 60

2台燕宏制板的V2.0板卡出现GPS时间差1秒问题，实测发现GPS固件版本低导致一方面串口缺省波特率是9600且输出数据很多，另一方面数据发送时刻在pp1s后的时延不固定，对固件升级后GPS时间不再出现差1秒问题。