

B5G_UE - 错误 #5620

DD口测试中调整天线位置，出现终端之间无法ping通的情况；

2026-08-04 15:39 - 王松

状态:	反馈	开始日期:	2026-08-04
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
终端版本： 设备描述：UE3和UE5，UE3上装有50dB的衰减，UE5装有30dB的衰减，分别接有铁丝天线，通过空口进行连接； 测试过程：2终端DD业务建立之后，首先UE5向UE3进行灌包，然后调整天线的位置触发异常释放的流程，多次调整之后，UE3和UE5的xshell打印发现频繁打印：DD find device devId=5 DD connected to device devId=5和 DD find device devId=3 DD connected to device devId=3，然后灌包停掉，在DD口进行ping包，无法ping通； 初步分析：此问题调整信号出现的异常流程触发，考虑是高层在发出异常释放之后，对端没有收到，再次检测到对端信号之后，又重新接入，导致资源冲突，需要优化释放流程；附件是2台终端协议栈log以及xshell的打印截图；			

历史记录

#1 - 2026-08-04 16:54 - 李常

- 状态从新建变更为进行中
- 指派给从李常变更为李玮璇

#2 - 2026-08-04 17:02 - 李玮璇

【问题场景】整机测试调整天线大衰减情况下，鉴权流程未成功场景下，再次重建rb触发

【问题原因】原接口设计中，鉴权失败后，NC给RRC发送鉴权结果回复消息带上失败，RRC需要删除鉴权失败的设备的rb，目前看该消息后代码并未删除rb，导致如果hello信息不超时，不删除rb的话信令面消息sn对齐无法正常接收

【解决方案】统一处理，鉴权失败后，NC给RRC发送鉴权结果后再单独发送一条删除rb的消息

代码已合入trunk和自同步分支

SHA-1: e2e8e59e19aeb06947a44b912b23c01153d50662

- 解决bug5620：鉴权失败结果为失败后，补充发送一条删除rb消息给rrc

#3 - 2026-08-04 17:49 - 李玮璇

- 状态从进行中变更为反馈
- 指派给从李玮璇变更为李常

文件

ue_zlog_20190214101843.log	3.55 MB	2026-08-04	王松
20260804-153815.jpg	2.18 MB	2026-08-04	王松
ue_zlog_20190214101838.log	43.7 MB	2026-08-04	王松