

NR - 错误 #65

功能 # 47 (挂起): TESTMAC Radio模式下，下行数据达到900mbps功能开发

帧号、子帧号跟随系统，crc错误

2020-02-28 16:29 - 吕 国荣

状态:	已关闭	开始日期:	2020-02-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-02-28
指派给:	吕 国荣	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
1、原来打桩测试的帧号和子帧号为0，crc 正确； 2、修改为跟随系统调整，crc错误；			

历史记录

#1 - 2020-02-28 18:40 - 吕 国荣

- 计划完成日期 被设置为 2020-02-28
- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2020-02-28 18:46 - 吕 国荣

- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 70

问题的原因：

- 1、下行RS的产生和 上行的CE 采用了4G的scramble的算法，会根据slot号，生成DMRS序列。
- 2、打桩系统，还没有加入同步，发送和接收没有完全的帧号子帧号对应，因此会导致发送和接收 DMRS解错；

解决方法：

暂时把RS和CE使用的slotnum设置为0；

后续加入同步后，再更改。

#3 - 2020-09-08 15:05 - 吕 国荣

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭