

WI - 功能 #69

V3 射频卡上jesd SYS_REF捕捉不到

2020-03-17 15:49 - 周 仁泉

状态:	已关闭	开始日期:	2020-03-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周 仁泉	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			

历史记录

#1 - 2020-03-18 19:54 - 周 仁泉

问题：
按V3的代码流程在检测jesd状态时没法捕捉SYS_REF信号

原因：
待分析

解决：
在检测jesd的时候多循环发送几次SYNC脉冲

#2 - 2020-05-11 14:59 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决
- % 完成从 0 变更为 100

原因补充：sysref在从ht8600 v2.1 v3改版更换为fmc9371v2.1的时候，sysref做了改动，需要使用脉冲形式；而之前ht8600v2.1 v3版等用的均为连续模式。故需要修改204b以及x86的设置，适配sysref的变化

#3 - 2020-05-11 15:14 - 匿名用户

- 状态从 已解决 变更为 已关闭