

600/5800转频终端 & 5.8G PRU - 错误 #732

功能 # 591 (已解决): 转频电路上板测试

功能 # 693 (已解决): 转频联调测试

上行转频板数据中断

2021-12-10 09:45 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2021-12-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:	TEC	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
条件：3.6G输入单音，0span模式下，观察5.8G出口单音现象；出口单音周期性消失数秒			

历史记录

#1 - 2021-12-10 09:47 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

解决：转频proc_ctrl模块的时偏超出范围48点，观测最高达160点，造成状态机回落catch，tdd中断增大时偏范围到200点，频偏范围到2000Hz