2.0基站产品化测试 - 错误 #926

DRB ID不释放导致UEContextModificationRequest失败

2022-09-13 11:21 - b jz

状态:	已关闭	开始日期:	2022-09-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.11P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.11P		

描述

DRB ID不释放导致UEContextModificationRequest建立失败

简述: Rel_2.1.11P_pre1, 大下行配比固定mcs23, 3个cpe做UL FTP时cpe反复重接

测试环境: 164

测试版本: Rel_2.1.11P_pre1+0909du

问题描述: Rel_2.1.11P_pre1, 大下行配比固定mcs23, 3个cpe做UL FTP时cpe反复重接

历史记录

#1 - 2022-09-13 03:48 - 周磊

- 描述 已更新。

- 指派给从周磊变更为林万江

#2 - 2022-09-13 05:36 - 林万江

- 状态从新建变更为进行中

- 指派给从林万江变更为席振斌

#3 - 2022-10-10 08:15 - 席振斌

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从席振斌变更为王旭初

ue反复掉线重接是因为inactive定时器启动的位置太多, 在有些不该启动定时器的地方也启动了定时器, 2s之后定时器会因为得不到期望的消息而导致超时, 从而导致ue反复掉线重接, 与DRB_ID累加无关, DRB_ID累加是因为rm_ue类中的成员变量rec_drb_id未进行初始化, 两个问题都已进行了修改

#4 - 2022-10-28 15:36 - 王旭初

- 文件 多个ue接入, drbid无累加.jpg 已添加

- 状态从转测试变更为已解决

观察抓包报文, drbid始终为1, 未出现drbid累积情况, ue接入后正常释放drbid

#5 - 2022-12-24 11:06 - 高峰

- 状态从已解决变更为已关闭

文件

log_cap.zip	2.2 MB	2022-09-13	b jz
多个ue接入, drbid无累加.jpg	362 KB	2022-10-28	王旭初