3.0基站产品测试 - 错误 #3645

在切入状态下, DU上报信令UEContextReleaseRequest, 导致流程异常, UE挂在基站上无法被释放

2025-07-01 14:02 - 杨 杨乐

状态: 开始日期: 已关闭 2025-07-01 优先级: 普通 计划完成日期: 指派给: 孙 浩 % 完成: 0% 类别: 预期时间: 0.00 小时 目标版本: 耗时: 0.00 小时 问题归属: 目标解决问题版本: CU Rel_3.1.2 发现问题版本: Rel_3.1.2

描述

相关的问题:

关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #3717: 异频xn乒乓切换1小时多出现只上报A5事件无切换流程现象 **进行中** 2025-07-09

历史记录

#1 - 2025-07-01 14:02 - 杨 杨乐

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-07-01 14:04 - 杨 杨乐

- 文件 出问题的帧.png 已添加
- 主题 从 在切入状态下,DU 上报信令UEContextReleaseRequest信令,导致流程异常,UE 挂在基站上无法被释放 变更为 在切入状态下,DU上报信令UEContextReleaseRequest ,导致流程异常,UE 挂在基站上无法被释放

!!

环境:有两台基站,241和242

出问题的是242基站

描述:当241切入到242时,切换过程中收到了du上报的UEContextReleaseRequest信令,导致了流程异常。由于附件很大,已私发

#3 - 2025-07-02 11:13 - 宋 承立

- 指派给 从 宋 承立 变更为 席 振斌

#4 - 2025-07-03 09:09 - 席 振斌

问题原因:之前的代码没有考虑到这种场景,导致释放流程走入了错误的分支

修改方法:在函数ret_t ue_conn_state::ue_conn_release_initiated_du_triggered::on_rm_ue_conn_release_cmd_event中增加这种场景的处理

#5 - 2025-07-03 17:35 - 席 振斌

回归方法:通过代码打桩码流,在xn切换目标侧收到来自源侧的 SN transfer后向打桩来模拟释放异常流程,只要报文显示SN transfer后cu向du发送UeContextReleaseCommand,就表示修改生效,同时观测到日志中各个资源块被释放,就算修改ok

#6 - 2025-07-03 17:35 - 席 振斌

- 状态 从 进行中 变更为 转测试
- 指派给从席振斌变更为孙浩

#7 - 2025-07-04 14:11 - 孙浩

- 文件 打桩抓包截图1.jpg 已添加
- 文件 cu 日志1.jpg 已添加
- 文件 cu 日志2.jpg 已添加
- 文件 cu 日志3.jpg 已添加
- 文件 异频xn乒乓切换复现问题解决截图.jpg 已添加
- 文件 打桩测试日志-0703.rar 已添加

2025-07-15 1/4

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

```
基于Rel 3.1.2 Pre1T3版本,替换振斌提供cu包,打桩测试与真实异频xn乒乓切换问题复现且已解决,符合预期;
>1、打桩测试如下:
                                                                                                                           AMDDOCOLLI TRAL. A CTOLIODA A CENCKLIOM TEARS
                                                                                                                          HandoverRequest, RRC Reconfiguration[Malformed Packet]
                 1,2,3
                 1,2,3
                                                                                                                          UEContextSetupRequest, RRC Reconfiguration
                                                                                                                          UEContextSetupResponse
                                                                                                                          HandoverRequestAcknowledge, RRC Reconfiguration
                                                                                                                           SNStatusTransfer
                                                                                                                        UEContextReleaseCommand
                                                                                                                          UEContextReleaseComplete
                                                                                                                           InitialULRRCMessageTransfer, RRC Reestablishment Request
                                                                                                                          DLRRCMessageTransfer, RRC Reject
                     [2141] [2025-07-03709;04:54.982] [APP] [t:1320438640] [uc_cntrl_thread.cpp:254] [TRC]RM_UE_CONN_RELEASE_CMD_PROCESSED:INT_MSG_RX_TS_CYCLE:11162916786; SRC_RN:3:DST_UE_CONN_MGR:4:APP_GNB_UE_ID:0 [2142] [2025-07-03709;04:54.983] [FIAP_CONEC_[1:102220144] [tf_msg_header.cpp:70] [TRC]FR_MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_RN:MSG_R
                | 1441 | 1202-0-0-0370000019-0-0333 | [APF] [1:103030400] [te. cont. | Interd. oppini2] [TITLE | CONT. NO. IN DELECTION ON. I
```

2025-07-15 2/4


>2、真实异频xn乒乓切换问题复现且已解决,如下:

文件(F) 编辑(E) 视图(Y) 副转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)														
4 ■ 3 0 □ □ □ X 10 0 ∞ ∞ ∞ 7 3 □ □ □ 0 0 0 11														
No.	Time	Source	Source port	Destination	Destinatio	r Protocol	C-RN	ITI Info	DU-UE	CU-UE	UE-NGAP mea	sId 5G-TMSI	MSIN	fiveQI S
103	11:54:23.599107	192.168.62.247	38423	192.168.62.241	38422	XnAP		HandoverRequest, RRC Reconfiguration[Malformed Packet]				1,2,3		
103	11:54:23.615645	192.168.62.241	38472	192.168.62.241	38473	F1AP		UEContextSetupRequest, RRC Reconfiguration		941		1,2,3		9,9
103	11:54:23.617628	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	F1AP	170	046 UEContextSetupResponse	3503	941				
103	11:54:23.626148	192.168.62.241	38422	192.168.62.247	38423	XnAP		HandoverRequestAcknowledge, RRC Reconfiguration						
103	11:54:23.655828	192.168.62.247	38423	192.168.62.241	38422	XnAP		SNStatusTransfer						
103	11:54:23.925519	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	F1AP/NR RRC	170	040 InitialULRRCMessageTransfer, RRC Setup Request	3504					
103	11:54:23.927812	192.168.62.241	38472	192.168.62.241	38473	F1AP/NR RRC		DLRRCMessageTransfer, RRC Setup	3504	942				
103	11:54:23.972013	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	F1AP/NR RRC/NAS-5GS/		ULRRCMessageTransfer, RRC Setup Complete, Service request, Service	3504	942		66 (0x00.		
103	11:54:23.973410	192.168.62.241	38412	192.168.62.10	38412	NGAP/NAS-5GS/NAS-5GS		InitialUEMessage, Service request, Service request			942	66 (0x00.		
103	11:54:23.974294	192.168.62.10		192.168.62.241	38412	NGAP/NAS-5GS		DownlinkNASTransport, Service reject (UE identity cannot be derive.			942			
103	11:54:23.975049	192.168.62.241	38472	192.168.62.241	38473	F1AP/NR RRC/NAS-5GS		DLRRCMessageTransfer, DL Information Transfer, Service reject (UE	3504	942				
103	11:54:24.174879	192.168.62.10	38412	192.168.62.241	38412	NGAP		UEContextReleaseCommand			942			
103	11:54:24.176157	192.168.62.241	38472	192.168.62.241	38473	F1AP/NR RRC		DLRRCMessageTransfer, RRC Release MAC=0x000000000	3504	942				
103	11:54:24.176264	192.168.62.241	38472	192.168.62.241	38473	F1AP		UEContextReleaseCommand	3504	942				
103	11:54:24.176362	192.168.62.241	38473	192.168.62.241	38472	F1AP		UEContextReleaseComplete	3504	942				
103		192.168.62.241		192.168.62.10	38412	NGAP		UEContextReleaseComplete			942			
103	11:54:24.391935	192.168.62.241		192.168.62.241		F1AP		UEContextReleaseRequest	3503	941				
103		192.168.62.241		192.168.62.241		F1AP		UEContextReleaseCommand	3503	941				
103		192.168.62.241				F1AP		UEContextReleaseComplete	3503	941				
103		192.168.62.241				F1AP/NR RRC	170	049 InitiaIULRRCMessageTranster, RRC Setup Request	3505			4		
103		192.168.62.241		192.168.62.241	38473	F1AP/NR RRC		DLRRCMessageTransfer, RRC Setup	3505	943				
103		192.168.62.241		192.168.62.241	38472	F1AP/NR RRC/NAS-5GS		ULRRCMessageTransfer, RRC Setup Complete, Registration request MAC	3505	943			0000000007	
103	11:54:25.495011	192.168.62.241		192.168.62.10	38412	NGAP/NAS-5GS		InitialUEMessage, Registration request			943		0000000007	
103	11:54:25.500974	192.168.62.10		192.168.62.241	38412	NGAP/NAS-5GS		DownlinkNASTransport, Authentication request			943			

#8 - 2025-07-09 17:05 - 孙 浩

- 文件 抓包截图.png 已添加
- 文件 241-1534.pcap 已添加
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

在Rel_3.1.2_Pre1T4版本,异频xn乒乓切换问题复现且已解决,符合预期,问题关闭;

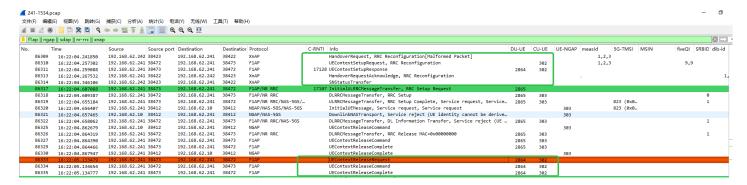

#9 - 2025-07-09 17:39 - 孙 浩

- 关联到 错误#3717: 异频xn乒乓切换1小时多出现只上报A5事件无切换流程现象 已添加

文件

出问题的帧.png 杨 杨乐 95.9 KB 2025-07-01

2025-07-15 3/4

打桩抓包截图1.jpg	76.9 KB	2025-07-04	孙 浩
cu日志1.jpg	1.2 MB	2025-07-04	孙浩
cu日志2.jpg	1.13 MB	2025-07-04	孙 浩
cu日志3.jpg	1.4 MB	2025-07-04	孙浩
异频xn乒乓切换复现问题解决截图.jpg	555 KB	2025-07-04	孙浩
打桩测试日志-0703.rar	49.8 KB	2025-07-04	孙 浩
241-1102.pcap	32 MB	2025-07-04	孙 浩
抓包截图.png	81 KB	2025-07-09	孙浩
241-1534.pcap	29 MB	2025-07-09	孙 浩

2025-07-15 4/4